


# LS220 漆膜仪

使用说明书 V2.11

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

## 一、 仪器简介

漆膜仪专业用于汽车漆膜厚度检测，汽车车身外壳的材料一般为铁，铝等金属材料和碳纤维，塑料等非金属材料，此漆膜仪可以测量铁和铝材质上面的车漆厚度，并能识别出非金属壳体、铁粉腻子层和铁镀锌层（部分铁锌层无法准确识别）。

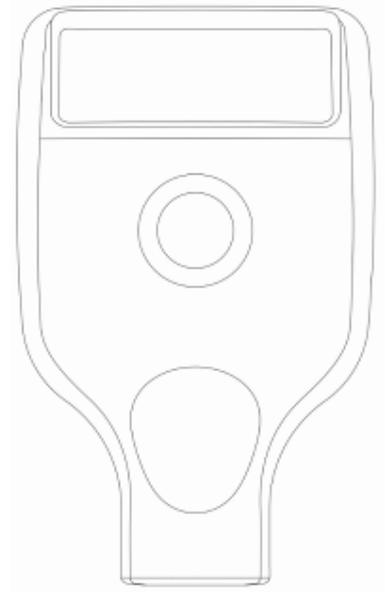

产品依据标准：

- DIN EN ISO 2808 涂料和清漆漆膜厚度的测定
- JJG-818-2005 磁性、电涡流式覆盖厚度测量仪检定规程
- GB/T 4956-2003 磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量--磁性法
- GB/T 4957-2003 非磁性基体金属上非导电覆盖层厚度测量--涡流法

## 二、 技术参数

测头尖端	红宝石
测量原理	铁:霍尔效应 / 铝:电涡流
探头类型	内置一体式
测量范围	0.0-3500 $\mu\text{m}$
分辨率	0.1 $\mu\text{m}$ : (0 $\mu\text{m}$ - 99.9 $\mu\text{m}$ ) 1 $\mu\text{m}$ : (100 $\mu\text{m}$ - 999 $\mu\text{m}$ ) 0.01mm: (1.00mm - 3.00mm)
测量精度	$\leq \pm (3\%H + 2 \mu\text{m})$ H为标准值
单位	微米 / 密耳
测量间隔	0.5s
最小测量区域	$\emptyset = 25\text{mm}$
最小曲率半径	凸面:5mm / 凹面:25mm

最小基体厚度	铁:0.2mm / 铝:0.05mm
显示	128×48 点阵 LCD
供电方式	2 节 1.5V AAA 碱性电池
工作温度范围	-20℃-50℃
存储温度范围	-20℃-60℃
主机尺寸	101*62*28 mm
重量（含电池）	79g
供电电压	DC3V
工作电流	20mA
工作功耗	60mW

### 三、 仪器特点

1. 无需校准，只需调零。
2. 唯一按键，操作极其简单。
3. 测量快速，0.5 秒完成一次测量。
4. 红宝石测头的耐磨性保证了仪器长期有效的使用。
5. 仪器具有铁粉腻子层和铁镀锌层识别功能。
6. 铁铝两用探头，自动识别铁、铝和非金属基体，可快速自动转换。
7. “铁”，“铝”，“铁/铝”三种测量模式可设置。
8. 可测量钢铁等磁性金属基体上的非磁性覆盖层的厚度，以及铜铝等非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度。
9. 采用先进的数字探头技术，数字信号处理直接在探头上完成，探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。即使温度变化也不会影响测量，读数仍保持稳定，以确保在整个测量过程中非常良好的重复性。

### 四、 仪器操作

1. 开机/关机

**开机：**短按仪器上按键开机，开机后显示仪器的版本号和序列号，然后进入最近一次记录的历史数据界面。

**关机：**长按仪器上按键关机；或 3 分钟无操作自动关机。

## 2. 仪器设置

在关机状态下，长按键 3 秒，进入到仪器设置界面。

进入设置界面后，超过 20 秒无按键操作，仪器自动关机。

短按键为“选择”功能；大于 3 秒且小于 5 秒的长按键为“确认”功能；超长按键(大于 5 秒键不松开)，仪器退出设置并关机，设置无效。


### 2.1 语言设置

仪器具有中文、English、Русский、Türkçe 多种语言显示。

设置方法：在设置主界面，短按键选择“语言”，长按键 3 秒进入到语言选择界面，再短按键选择需要的语言，长按键 3 秒，确认语言选择并退出到设置主界面。



设置主界面

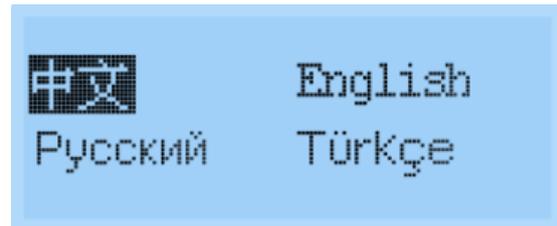

语言选择界面

### 2.2 测量模式选择

仪器具有“铁”，“铝”，“铁/铝”三种测量模式。一般情况下用“铁/铝”自动识别模式即可，此模式下仪器具有铁粉腻子层和铁镀锌层识别功能。当测量基体是已经确认的，可以选择“铁”或者“铝”作为固定测量模式。


设置方法：在设置主界面，短按键选择“模式”，长按键 3 秒进入到模式选择界面，短按键选择需要的测量模式，长按键 3 秒，确认模式选择并退出到设置主界面。



### 2.3 单位设置

仪器可以设置公制或英制单位，出厂默认为公制单位微米。

设置方法：在设置主界面，短按键选择“单位”，长按键3秒进入到单位选择界面，再短按键选择需要的单位，长按键3秒，确认单位选择并退出到设置主界面。

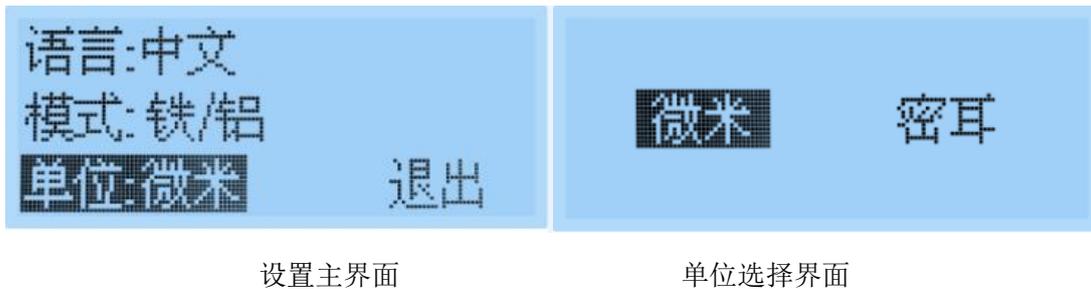

设置主界面

单位选择界面


### 2.4 退出

在设置主界面，短按键选择“退出”，长按键3秒确认退出，转入到测量界面。

## 3. 调零

仪器在第一次使用，换电池之后，改变测量材料或环境温度变化时，为减少测量误差，应进行调零操作，使用铁基调零板和铝基调零板分别调零。强烈建议用未涂镀的同一种工件表面进行调零（因为被测材料和调零板可能存在磁性或导电等物理性能差异）。若没有未涂镀的工件时可以用附送的铝调零板或铁调零板调零，请根据不同被测量材料正确选用。


- 3.1 用仪器测量调零板或未涂镀工件（基体），此时仪器会显示一测量值（测量时将仪器探头垂直按压在调零板或基体的中心位置，保持探头稳定，不要倾斜或晃动）。
- 3.2 保持探头不动，长按按键3秒，仪器会提示“调零请压紧探头”（如下图所示）。

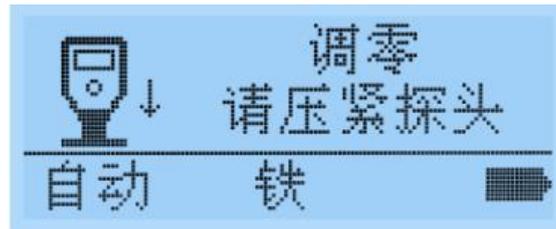

3.3 听到蜂鸣器提示声后，仪器提示“请提起探头15cm以上”（如下图所示），松开按键，抬起探头并离开调零板或基体15cm以上。



3.4 再次听到蜂鸣器提示声后，液晶显示0.0，调零完毕。

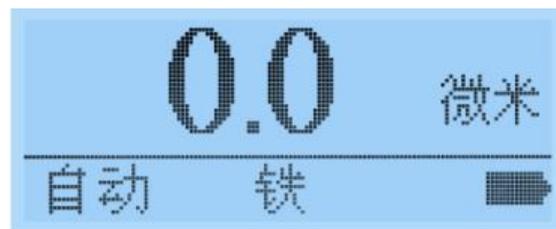

3.5 调零完成后，将标有标准数值的测试片放在调零板或基体上测量，如果数值稳定且与标准片上标定的数值一致（误差在±5微米内），说明仪器可以正常使用了。

注：由于工件表面粗糙度，灰尘，划伤等原因，调零后，再测同一位置时不一定是显示0微米。仪器的操作要正确、熟练，不然也会导致测量数值的不稳定。

## 4. 测量

- 1) 手指握住仪器下部防滑凹槽的位置。
- 2) 将仪器探头垂直按压在被测物的表面，保持探头稳定，不要倾斜或晃动，屏幕上将出现测量结果，并有蜂鸣器提示。
- 3) 要继续测量，可以抬起探头，远离待测物，然后重新按照步骤 2) 操作。
- 4) 当仪器识别出铁粉腻子层，蜂鸣器变两声，仪器界面提示为“铁粉腻子”。当仪器识别出铁镀锌层，基材显示为“铁锌”。

## 5. 查看测量记录

测量模式下，短按键可查看历史数据。仪器共存储 9 组数据，超过 9 组数据时，自动删除最旧的记录值，记录 1 为最近的一次测试数据，记录数据关机不丢失。

## 五、 注意事项

1. 仪器必须同时使用铁基调零板和铝基调零板分别进行调零操作，否则铁粉腻子层和铁镀锌层识别功能有可能异常。
2. 部分车身因材质原因，有可能将铁车身误判成铁锌车身。
3. 严禁将探头置于汽车表面滑动，会导致损伤车漆和仪器。
4. 请确保汽车漆面清洁，漆面上的灰尘和泥土等会影响测量准确性。
5. 仪器显示 low battery 时，需换新电池。

## 六、 包装明细

序号	品名	数量	单位
1	漆膜仪	1	台
2	铁基调零板	1	块
3	铝基调零板	1	块
4	标准片	1	片
5	说明书	1	份
6	布包装袋	1	个
7	合格证/质保卡	1	张
8	1.5V AAA 碱性电池	2	节

## 七、 售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。

3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司

网址：[www.linshangtech.cn](http://www.linshangtech.cn)

服务热线：0755-86263411

邮箱：[sales@linshangtech.com](mailto:sales@linshangtech.com)