

LS251D

里氏硬度计

使用说明书 V1.34

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、 仪器简介

里氏硬度计依据里氏硬度测量原理检测硬度，可对多种金属材料进行硬度测量。仪器采用先进的数字探头技术，数字信号处理直接在探头上完成，探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。探头内置方向传感器，自动补偿不同冲击方向的测量误差。仪器内置多种硬度制式，可在里氏(HL)、维氏(HV)、布氏(HB)、肖氏(HS)、洛氏(HRA)、洛氏(HRB)、洛氏(HRC)和抗拉强度(σ_b)之间相互转换。仪器采用通用的D型冲击装置，适用于普通金属部件的硬度测量。

产品符合标准:

- GB/T 13794. 1 里氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 13794. 2 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的校验与校准
GB/T 17394. 3 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 13794. 4 里氏硬度试验 第4部分:硬度值换算表
JB/T 9378-2001 里氏硬度计行业标准
JJG 747-1999 里氏硬度计检定规程

二、 技术参数

探头类型	D型冲击装置
硬度制	HL、HV、HB、HS、HRA、HRB、HRC
测量范围	HLD(170~960)； HV(83~976)； HB(30~651)； HRC(17.6~68.5)； HS(26.4~99.5)； HRB(13.5~100)； HRA(60~85.8)
分辨率	1HL
测量精度	$\pm 12\text{ HL}$, $\pm 6\text{ HL}$ 典型的
重复性	6HL (出厂标准)
显示屏	240×160 点阵 LCD
供电方式	2节 AA 碱性干电池
主机尺寸	142*72*28 mm

探头尺寸	148*31*25 mm
重量	约 247g
工作温度范围	-10~50°C, 0~85%RH (无凝露)
存储温度范围	-10~60°C, 0~85%RH (无凝露)
供电电压	DC3V
工作电流	20mA
工作功耗	60mW

三、产品特点

- 采用先进的数字探头技术，数字信号处理直接在探头上完成，探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。
- 探头内置方向传感器，自动补偿不同冲击方向的测量误差。
- 多种硬度制式自动切换，免去人工查表的繁琐。
- 具有 QC 判定功能，根据设置的上限和下限判断来料是否合格，实现来料快速检测。
- 统计功能，自动统计最近测量的 9 个测量值的最大值、最小值和平均值。
- 可用户校准，通过对标准件进行校准，可消除误差。
- 仪器超低功耗，2 节 AA 碱性电池，可连续工作 100 小时以上。

四、仪器操作

1. 开机/关机

开机：短按  键，开机后显示仪器的版本号和序列号，然后进入测量界面，并显示关机前的测量值。

关机：长按仪器  键关机或点击菜单栏“关机”进行关机；仪器无操作的时间大于设置自动关机时间时将自动关机。

2. 测量

加载：向下推动探头的加载套锁住冲击体。

定位：将探头紧压在被测物表面并保持不动。

测量：按下探头顶部的释放按钮，即可测得被测物的硬度。


仪器具有以下两种测量模式：

(1) 统计模式

统计模式界面如下图(左)所示，仪器同时显示当前统计数据的最大值，最小值和平均值，以及有效数据个数。统计数量为最近的 9 个有效测量，当小于 9 个数据时，以实际数据量为准。


(2) QC 模式

QC 模式界面如下图(右)所示，仪器根据设置的上限和下限判断测量值是否合格。

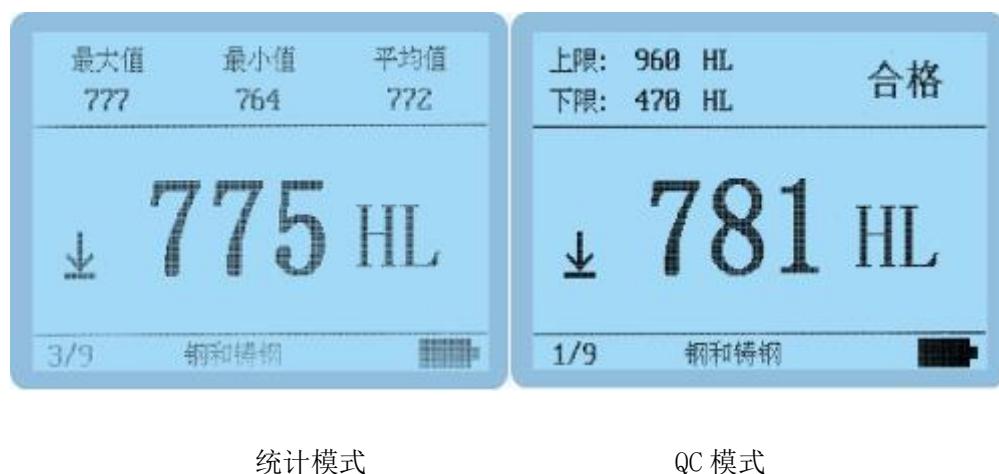


3. 设置和校准

在关机状态下长按 键 3 秒或测量状态下短按 键，进入仪器 [主菜单]，有七个子选项，用 键选择[系统设置/硬度/强度/材料/硬度制/校准/退出/关机]，短按 键确认选择。

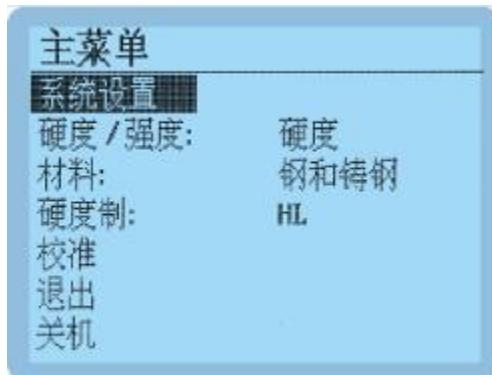


(1) 系统设置

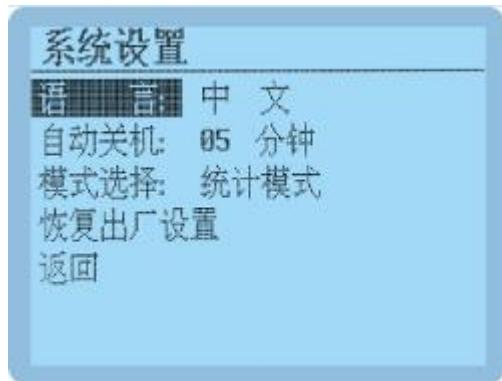

- **语言:** 短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键或者 $\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ 键进入语言选择， $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择语言，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键，设置完成。
- **自动关机:** 短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键或者 $\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ 键进入关机时间选择， $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择关机时间，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键，设置完成。
- **模式选择:** 短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键或者 $\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ 键进入模式选择， $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择测量模式，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键，设置完成。
- **限值设置:** 限值设置只在 QC 模式下显示，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键或者 $\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ 键进入限制设置界面， $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择设置[上限/下限/返回]，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键进入数值大小调整，短按 $\frac{\text{Cal}}{\text{Cal}}\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键调整数值大小，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键确认。
- **恢复出厂设置:** 短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键，进入恢复出厂设置界面。 $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键切换[是/否]选项，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键确认选项并返回设置界面。

(2) 硬度/强度

短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键进入硬度/强度选择界面，短按 $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择[硬度/强度]，短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键确认选择。

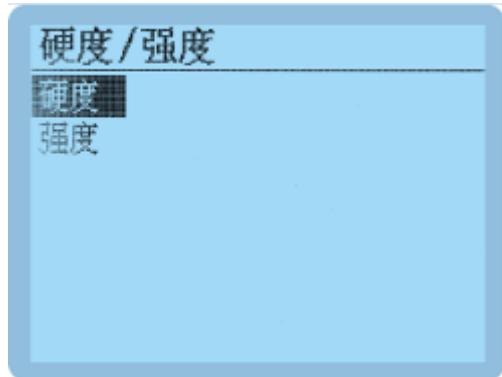

(3) 材料

短按 $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键进入材料选择界面，短按 $\frac{\text{Cal}}{\text{Cal}}\frac{\text{Del}}{\text{Del}}$ $\frac{\text{▲}}{\text{▲}}\frac{\text{▼}}{\text{▼}}$ 键选择对应材料， $\frac{\text{Enter}}{\text{Enter}}$ 键确认选项并返回设置界面

硬度材料		强度材料	
钢和铸钢	铸铝合金	低碳钢	钼钢
合金工具钢	铜锌合金	高碳钢	铬钼钢
不锈钢	铜锡合金	铬 钢	铬锰硅钢
灰铸铁	纯 铜	铬钒钢	超高强度钢
球墨铸铁	钢 钢	铬镍钢	不锈钢

硬度材料

强度材料

(4) 硬度制

硬度制只在硬度测量模式下显示，短按 键进入硬度制选择界面， 键选择设置硬度制，短按 键确认。

(5) 校准

短按 键进入校准界面，屏幕提示[请测量标准硬度块]并闪烁，此时可以对标准硬度块进行(单次或多次)测量，测量后，光标移动到实际值区域，此时按 可调整实际值到硬度块的标准值，短按 键结束调整，并可用 键选择[取消]/[返回]/[保存]。

选[取消]，短按 键将回到校准界面重新等待测量。

选[返回]，短按 键不保存校准数据并退出校准界面。

选[保存]，短按 键保存当前校准数据并退出校准界面。

(6) 退出

短按 键退出主菜单，转入到测量界面。

(7) 关机

短按 键仪器关机。

4. 查看测量记录

测量模式下，短按 键，可进入到浏览界面查看历史数据。仪器共存储9组数据，超过9组数据时，自动删除最旧的记录值。记录1为时间最早的一次测试数据，依次往后推。关机时记录数据不丢失。

按▲键进入查看时，数据记录号从第1个开始是逐次往上增加；按▼键进入查看时，数据记录号从最大往下递减。

在历史浏览模式或测量模式下，短按~~Del~~键出现数据删除提示界面，短按~~Enter~~键选择[是]，删除所有记录数据。

5. 快速进入校准界面

在测量模式下，短按~~Cal~~键可以进入校准界面，详细操作与4.3.5校准操作相同。

五、注意事项

- 被测物表面粗糙度不能过大，表面必须露出金属光泽，并且平整、光滑、不得有油污。
- 被测物最小质量5Kg，最小厚度25mm，重量或厚度不满足要求时，须耦合到牢固的支撑物上进行测试。
- 冲击装置维护，在使用1000-2000次后，要用尼龙刷清理装置的导管及冲击体，清洁导管时先将支撑环旋下，再将冲击体取出，将尼龙刷以逆时针方向旋入管内，到底后拉出，如此反复五次，再将冲击体及支撑环装上。
- 当使用完毕后，应将冲击体释放。
- 冲击装置内严禁使用各种润滑剂。
- 测量时，任意两压痕之间距离不小于3mm，压痕中心距被测物边缘距离应不小于5mm。
- 仪器显示low battery时，需换新电池。

六、包装明细

序号	品名	数量	单位
1	里氏硬度计	1	台
2	标准里氏硬度块	1	块
3	尼龙刷	1	只
4	小支撑环	1	只
5	1.5V AA 碱性电池	2	节



6	防滑硅胶套	1	个
7	出厂校准报告	1	份
8	说明书	1	份
9	合格证/质保卡	1	张
10	工程塑料箱	1	个

七、 售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄回本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司

网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411

邮箱：sales@linshangtech.com