

LS255 韦氏硬度计

使用说明书 V1.01



扫码下载手机 APP

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

一、仪器简介

韦氏硬度计依据韦氏硬度测量原理检测硬度，适合于铝合金，黄铜，紫铜，软钢等金属材料的硬度测量。仪器采用涡流感应原理测量技术，具有良好的重复性和测量精度。内置多种硬度制式，可在韦氏(HWA)、洛氏(HRE)、洛氏(HRF)、洛氏(HRB)、维氏(HV)、布氏(HB)之间相互转换。

产品符合标准：

GB/T 32660.1-2016	金属材料	韦氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 32660.2-2016	金属材料	韦氏硬度试验 第2部分:硬度计的校验与校准
GB T 32660.3-2016	金属材料	韦氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 33362-2016	金属材料	硬度值的换算
JJG 944-2013	金属韦氏硬度计	检定规程

二、技术参数

硬度制	HWA、HRE、HRF、HRB、HV、HB
测量范围	HWA(0-20); HRE(23.5-110); HRF(26.2-105.5); HRB(0-85.3); HV(49-155); HB(35.2-153)
分辨率	0.1HWA
测量精度	±0.5HWA
重复性	0.5HWA
被测材料厚度	0.6mm-8mm
被测材料内径	>10mm
显示屏	128 * 64 点阵 OLED
供电方式	可充电锂电池 3.7V@400mAh, 单次充满可连续测量超 5000 次
充电接口	USB(Type-C)
尺寸	203*97*30 mm
重量	484g


工作温度范围	-10~50℃, 0~85%RH (无凝露)
存储温度范围	-10~60℃, 0~85%RH (无凝露)
供电电压	DC5V
工作电流	10mA
工作功耗	50mW


三、产品特点

1. 仪器采用涡流感应原理测量技术，具有良好的重复性和测量精度。
2. 数显式韦氏硬度计，仪器顶端自带 OLED 屏幕，测量结果读数简单方便。
3. 一体式设计，体积小巧，方便携带。
4. 多种硬度制式自动切换，免去人工查表的繁琐。
5. 可用户校准，通过对标准件进行校准，可消除误差。
6. 仪器超低功耗设计，单次充满电可连续测量超 5000 次。

四、仪器操作

1. 开机/关机




开机：短按  键进行开机，开机后显示仪器的版本号和序列号，然后进入测量界面，并显示关机前的测量值。

关机：长按仪器  键进行关机，或 3 分钟无操作自动关机。


2. 仪器测量操作

将被测物体放置在测试槽口（砧座和压针之间），用力压下手柄，直至压针筒压到底并保持不动，听到蜂鸣器响后，仪器显示的值就是测量的硬度值。测量时应一次施加足够握力按压到底，缓慢加力将影响测量精度。

3. 设置和校准

在关机状态下长按  键 3 秒或测量状态下短按  键，进入仪器 [主菜单]，有六个子选项，用  键向

下选择[语言/材料/硬度制/校准/恢复出厂设置/退出]，短按 ⏻ 键确认选择。

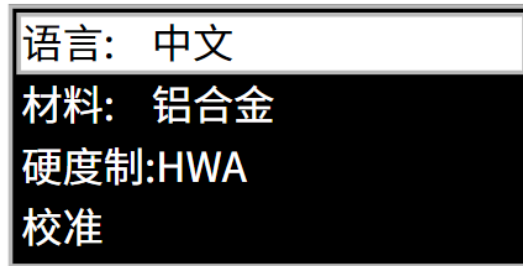

- **语言：**短按 ⏻ 键进入语言选择界面，短按 ▼ 键选择语言，短按 ⏻ 键确认选择，设置完成。
- **材料：**短按 ⏻ 键进入材料选择界面，短按 ▼ 键选择材料，短按 ⏻ 键确认选择，设置完成。
- **硬度制：**短按 ⏻ 键进入硬度制选择界面，短按 ▼ 键选择硬度制，短按 ⏻ 键确认选择，设置完成。
- **校准：**短按 ⏻ 键进入校准界面，屏幕提示“请测量标准硬度块”并闪烁，此时可以对标准硬度块进行（单次或多次）测量。若测量值不在 0-20HWA 范围内，仪器提示“超出允许范围”。若测量值在范围内，光标移动到实际值区域，此时短按 ⏻ 和 ▼ 可调整实际值到硬度块的标准值，长按 ⏻ 键保存校准值，提示“校准成功！”后自动返回主菜单界面。进入到校准界面后，在没有测量标准硬度块或测量数据无效时可短按 ⏻ 或 ▼ 键直接退出到主菜单页面，退出时提示“未校准！”。（注：进行校准前需要对仪器进行基准调校）
- **恢复出厂设置：**短按 ⏻ 键进入恢复出厂设置选择界面，进入界面后提示“恢复出厂设置？”，短按 ▼ 键进行选择“是”与“否”（进入界面时光标默认选择“否”），选择后短按 ⏻ 键进行确认。若确认选择“否”，则退回到主菜单界面；若确认选择“是”，则会提示“恢复成功！”。恢复出厂设置的对象包括：材料、硬度制、校准系数、测量记录。（注：语言不恢复）。
- **退出：**短按 ⏻ 键退出主菜单界面，进入到测量模式。


4. 基准调校




不同用户在第一次使用仪器时或空压测试显示不为20HWA时，请按以下步骤对仪器进行基准调校。

- 4.1 测试槽口为空，直接将手柄按压到底，此时仪器会显示一个测量值，压紧手柄，短按 ⏻ 键，听到蜂鸣器提示声后，仪器会提示“基准调校请放松手柄”。

4.2 松开手柄后，仪器显示“20.0HWA”表示调校成功，否则仪器显示“调校出错”表示调校失败。

5. 查看测量记录

测量模式下，短按  键，可进入到浏览界面查看历史数据。仪器共存储9组数据，超过9组数据时，自动删除最旧的记录值。记录1为时间最早的一次测试数据，依次往后推。关机时记录数据不丢失。

在历史浏览模式下，长按  键出现数据删除提示界面，短按  键选择“是”与“否”（进入界面时光标默认选择“否”），短按  键确认选择。

五、 移动端操作

仪器内置蓝牙通讯模块，可通过手机 APP 连接仪器。

1. 手机APP安装及使用

1) 手机 APP 的安装用手机浏览器或系统自带的扫一扫功能扫描封面二维码，按提示下载并安装硬度计软件。安装完成后，手机桌面将出现如下图所示“测厚及硬度”图标。



2) APP 连接设备：打开测厚及硬度 APP，如果没有绑定的蓝牙设备，则进入蓝牙设置界面。点击“开始搜索”，提示“设备搜索中…”，并列出现搜索到的可用蓝牙设备；点击“停止搜索”按键，停止搜索蓝牙设备。选择仪器序列号，就会绑定选定仪器。连接成功后，自动进入“测量”界面，同时仪器在屏幕右上方会显示蓝牙图标。如果 APP 已有绑定的蓝牙设备，自动搜索并连接已绑定的蓝牙设备，连接成功会自动进入“测量”界面。

六、 注意事项

1. 仪器尽量少空压，以免压针受损过快，影响仪器稳定度以及数据准确度。
2. 试样表面要清洁，表面污物或涂层会影响测量精度。
3. 测量时，任意两压痕之间距离不小于 6mm，压痕中心距被测物边缘距离应不小于 5mm。
4. 测量时需要一次性用力按压到底，请勿缓慢按压。

5. 测量值小于0HWA的情况下，仪器显示0；测量值大于20HWA的情况下，若选择的单位为HWA则会正常显示测量值；测量值大于20HWA的情况下，若选择的单位不为HWA，则仪器提示“超出量程”；出现测量值大于20HWA的情况时，应对仪器进行基准调校。
6. 硬度4HWA以下或17HWA以上，测量精度会有所降低。
7. 仪器电池电量为空时，应及时充电。
8. 半年以上不使用仪器，需定期充电来防止电池过度放电损坏。

七、包装明细

序号	品名	数量	单位
1	韦氏硬度计	1	台
2	USB 数据线	1	条
3	标准硬度块	1	块
4	说明书	1	份
5	出厂校准报告	1	份
6	合格证/质保卡	1	张

八、售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄回本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司

网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411

邮箱：sales@linshangtech.com