

# 紫外辐照计

型号：LS126C

使用说明书 V2.34

使用前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管

## 一、 产品简介

紫外线的UVC波段，又称为短波灭菌紫外线，低压汞灯发出的253.7nm的UVC短波紫外线被广泛用于紫外杀菌行业。紫外辐照计专业用于测量UVC紫外线强度和紫外线能量，广泛应用于医院、疾控中心、药厂、食药局等领域的杀菌灯紫外线强度和能量的测量。

### 产品符合标准：

JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程。

WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范。


## 二、 技术参数

光谱响应	230nm-280nm, $\lambda_p=254\text{nm}$
功率测量范围	0-20000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
功率分辨率	0.1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
能量测量范围	0-9999999 $\mu\text{J}/\text{cm}^2$
相对示值误差(H 为标准值)	$H<50\mu\text{W}/\text{cm}^2$ : $\pm 4\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ; $H\geq 50\mu\text{W}/\text{cm}^2$ : $\pm 8\%H$ (相对于 NIM 标准)
长波响应误差	$<60\%$
余弦特性误差	10%
线性误差	$\pm 1\%$
短期不稳定性	$\pm 1\%$ (开机 30min 后)
疲劳特性	衰减量 $<2\%$
零值误差	满量程的 $\pm 0.1\%$
响应时间	$<0.5$ 秒
功率数据存储间隔	1s/10s/60s 可选
记录周期	10 分钟/100 分钟/600 分钟
蓝牙传输距离	50 米(空旷区域)
探头尺寸	直径 39mm×厚 15mm
主机尺寸	长 148mm×宽 76mm×高 26mm

探头线长	1 米
仪器重量	约 293 克
显示	240×160 点阵 LCD
电池	4 节 AAA 碱性干电池
使用环境	温度(0~40)℃，湿度<85%RH
供电电压	DC5V
工作电流	20mA
工作功耗	100mW

### 三、 光谱响应曲线

采用了高精准的 UVC 滤光片，专业的紫外探测器，这样仪器对 UVA，UVB，可见光等波长几乎没有响应，消除了其它波段光线对仪器测量精度的影响。

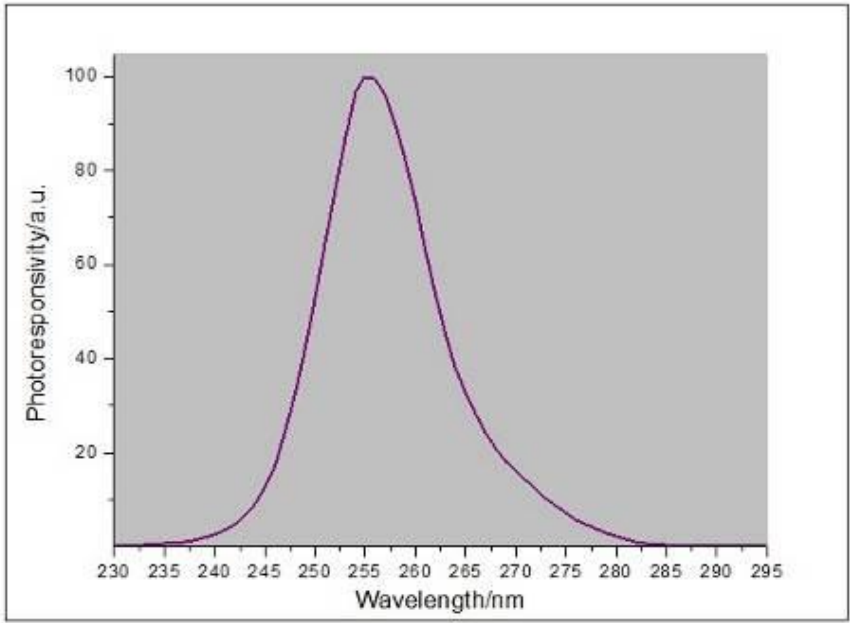


### 四、 产品特点


1. 253.7nm紫外线杀菌灯（低压汞灯）专用。
2. 仪器具有蓝牙功能，可一定距离外无线监测数据，避免现场查看数据时被紫外线灼伤。
3. 仪器自带实时时钟，可追溯测量结果的具体测量时间。


4. 可设置定时关机，关机时测量数据自动保存，做到无人值守测量。
5. 采用高精度UVC滤光片和专业紫外传感器，仪器对其它波段光谱几乎无响应。
6. 仪器配备USB通讯口和专用PC软件。软件具有参数配置，数据读取，紫外功率曲线，导出紫外功率数据到EXCEL，报表生成功能。
7. 仪器具有功率曲线显示功能和统计功能（实时值、最大值、最小值、平均值，测量时长，日期/时间，能量值），用于分析灯管点亮后发光强度的变化趋势。
8. 采用先进的数字探头技术，数字信号处理直接在探头上完成，探头不易受到干扰并且提供优良的测试精度。

## 五、 仪器操作



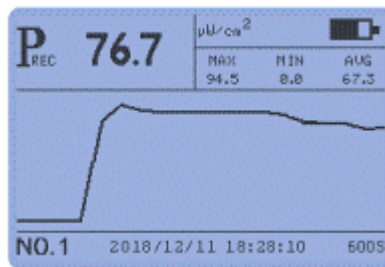

### 1. 开/关机


- **开机：**短按“”键执行开机操作，开机后仪器显示调校日期、生产日期、版本号、序列号等信息，然后显示最近一次的记录（No.1 记录）。



- **关机：**长按“”键关机；或在设定时间内无操作自动关机（Auto Off = ON）。
- 自动关机时会自动保存关机前记录的数据到历史记录中。开机显示的曲线和统计值就是上次关机前记录的数据（No.1，最后一组的记录）。

### 2. 参数设置

在关机状态下，长按“”键3秒，进入参数设置模式。在设置模式下，“”键和“”键为选择功能，“”为确认功能。

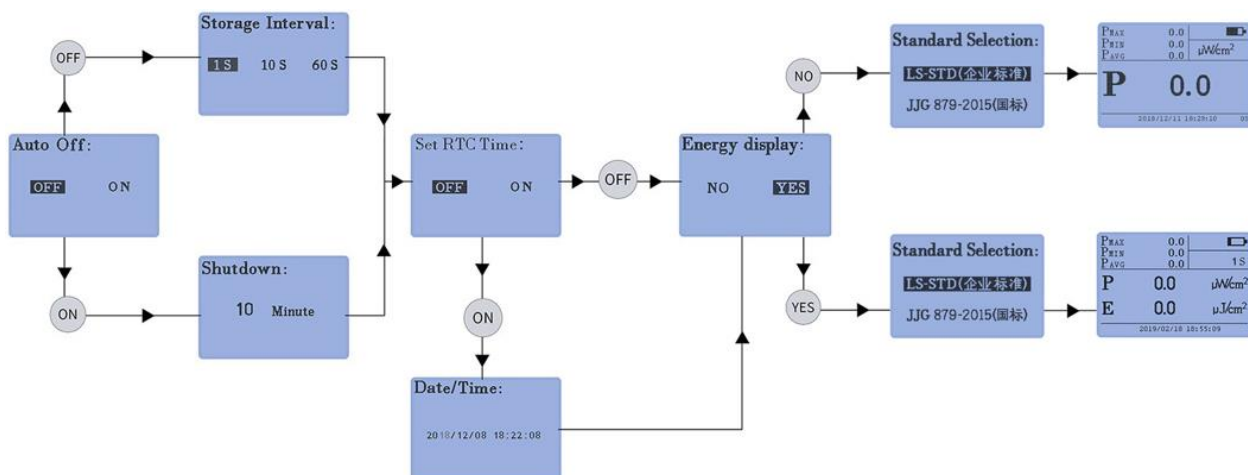


#### A. 选择是否自动关机 (Auto Off : ON/OFF)

短按 “▲” 键或 “▼” 键选择ON/OFF

选择ON, 仪器在设定时间内无操作, 自动关机。


选择OFF, 仪器需要手动关机, 不会自动关机。

如选择ON并按 “” 键确认, 进入 “Shutdown”, 设置自动关机时间。

如选择OFF并按 “” 键确认, 进入 “Storage Interval”, 设置存储间隔。


#### B. 自动关机时间设置 (Shutdown: 1分钟~10分钟可设)

短按 “▲” 键或 “▼” 键设置关机时间, 并在设定时间内无操作, 将自动关机。在自动关机的情况下,

仪器以1秒的时间间隔存储数据, 并将记录保存在No. 1的数据记录中。短按 “” 键设置完成, 进入下一设置项。


#### C. 存储间隔设置 (Storage Interval: 1s/10s/60s)

在手动关机的情况下, 仪器按设定的存储间隔存储数据, 每组数据最多存储600个测量值, 存储间隔越大, 记录周期就越长, 存储间隔1s/10s/60s分别对应记录周期10分钟/100分钟/600分钟。当存储数据超过600个时自动删除最旧的测量数据, 仪器一直保存最近时间的数据。

短按 “▲” 键或 “▼” 键设置存储间隔, 短按 “” 键设置完成, 进入下一设置项。





#### D. 是否设置日期/时间 (Set RTC Time: ON/OFF)

短按 “▲” 键或 “▼” 键选择ON/OFF

选择ON, 设置日期/时间, 短按 “” 键进入日期/时间设置。

选择OFF，不设置日期/时间，短按“”键进入下一项设置：是否显示能量。

#### E. 设置日期/时间(Date/Time)



短按“”键或“”键对当前闪烁项递增或递减；短按“”键依次切换年、月、日、时、分、秒的设置，短按“”键进入下一项设置：是否显示能量。

#### F. 选择是否显示能量值(Energy display : NO/YES)

短按“”键或“”键选择NO/YES。

选择YES，显示能量，选择NO，不显示能量。

#### G. 标准选择(Standard Selection)


短按“”键或“”键选择标准。


LS-STD（企业标准）：仪器按企业标准调校。





JJG 879-2015（国标）：仪器按国标调校。



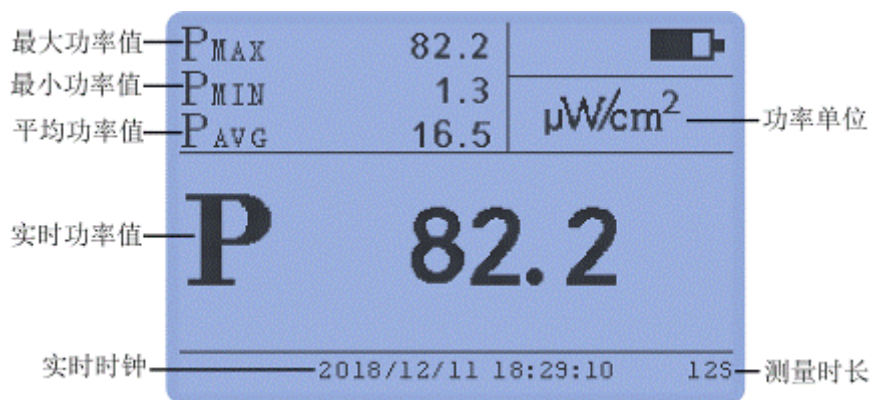

短按“”键设置完成，进入测量模式。

### 3. 测量





- 在历史记录查询模式下，短按“”键，进入测量模式。界面显示功率的实时值、最大值、最小值、平均值，测量时长，实时时钟，能量值(根据设置是否显示)。



- 测量模式下，如果背光熄灭，短按“”键就点亮背光；如果背光已经点亮，短按“”键，界面左下角显示“HOLD”标志，所有数据在LCD上保持，并且将当前数据保存到历史记录中。
- 在“HOLD”状态下，如果背光熄灭，短按“”键点亮背光；如果背光已经点亮，短按“”键，取消HOLD功能，开始新的测量。

- 测量模式下，如果背光熄灭，短按“”键点亮背光；如果背光已经点亮，短按“”键，清除当前数据，开始新的测量。
- 测量模式下，短按“”键或“”键，进入历史记录查询模式。

#### 4. 历史记录查询模式

- 开机后，进入历史记录查询模式，显示最后一组记录数据 No. 1（仪器最多存储 25 组记录，超过时自动删除最旧的一组记录）。
- 短按“”键或“”键上翻或者下翻一组历史记录。
- 长按“”键 3S，清除所有历史记录。
- 短按“”键，进入测量模式。

#### 5. 小程序

仪器具有蓝牙传输功能，可通过微信小程序远程查看测量数据。在使用时请保持蓝牙和位置信息开启状态。


##### 微信小程序启动

仪器支持微信小程序，可用微信扫一扫功能扫描仪器背面或说明书封面二维码，直接打开“紫外辐照计”小程序。

#### 6. PC 软件操作

仪器具有 USB 接口，赠送电脑端软件，通过 PC 软件读取仪器中所有的记录数据，并可显示曲线，导出数据到 EXCEL，打印报表等操作。详情请参照附件 U 盘中的 PC 软件和软件操作说明书。

## 六、 测量及注意事项

1. 不使用时，请长按“”键关机。
2. 避免与腐蚀性物品接触、远离高湿的环境。
3. 关机后请将其放入专用包装箱内，妥善保管，避免探头感光部分污损。
4. 校验周期：建议校验的周期为一年。
5. 由于紫外线探头对湿度变化很灵敏，所以保存的环境很重要。长时间不用本仪器时，请务必把仪器保存于低湿度环境。

6. 仪器显示 low battery 时，需换新电池。

## 七、 国家标准

- 1) WS/T 367-2012 《医疗机构消毒技术规范》 P15, 附录 A. 3 紫外线消毒的效果监测。
- 2) 2009 年版本《医院消毒技术规范》 P9 , 2.3 紫外线消毒。
- 3) 紫外线杀菌灯 GB19258-2003 P4, 紫外线辐射照度额定值。

以上的三个国家标准规定了如下内容：

1. 紫外线杀菌灯管（低压汞灯）的峰值波长为 253.7nm，此波长具有杀菌功能。
2. 新普通 30W 直管型紫外线灯的辐照强度大于  $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格。
3. 使用中的 30W 直管型紫外线灯的辐照强度必须大于  $70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格。
4. 不同功率和不同形状的紫外线灯管，判定合格的辐照强度值不同。
5. 紫外线探头置于被检紫外灯管下垂直距离 1 米的中央处测量。

## 八、 紫外标尺挂钩

为了符合国家标准，测量保证 UVC 紫外辐照计位于灯管中间垂直向下 1 米处。配备紫外标尺挂钩，此挂钩为 1m 长。如下图放置仪器，直接挂到灯管上，以方便现场的紫外强度测量。






## 九、 杀菌灯测量特别说明

### 1. 通过历史记录判定紫外线灯是否合格

- 为了满足杀菌规范要求，自动关机时间不低于 5 分钟，推荐设置自动关机的时间为 10 分钟。仪器具有（1~10 分钟可选）自动关机，以及在自动关机前自动保存测量数据的功能。
- 自动关机后，重新开机时显示的 No. 1 记录的数据为上次关机前的记录数据。曲线根据以 1 秒间隔存储的历史数据绘出， $P_{REC}$  是上次关机时刻的功率值，只需要判定  $P_{REC}$  值的大小来判定杀菌灯是否合格即可。
- 测试人员按照检测标准要求的方式放置好仪器，打开仪器，离开现场前打开杀菌灯。杀菌完成后关闭紫外线灯（一般杀菌时间要远远大于 10 分钟，仪器此时已经自动关机），测试人员进入现场打开仪器，仪器上 No. 1 记录的数据就是刚才测量的结果。

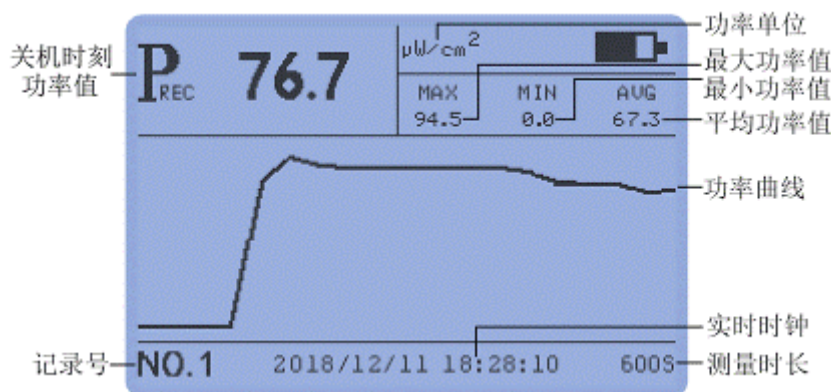

### 2. 蓝牙无线现场监控的紫外线灯的功率

使用微信小程序实时和仪器通讯，仪表测量的数据实时发送到微信小程序上，这样可以无线实时监控紫外灯的功率数据。测量过程中仪器如果自动关机，小程序的数据就不会更新，如果需要不间断用蓝牙无线监控仪器数据，需要将仪器设置成手动关机模式（Auto Off = Off），此时仪器一直处于工作状态，不会自动关机。

### 3. 数据记录功能

- 在自动关机模式下，数据存储间隔为 1 秒，数据存储的时间长度为 1-10 分钟可以设置。
- 仪器最多可以记录 25 组数据，No. 1 为最近一次的记录数据，关机记录数据不丢失。
- 在手动关机模式下（Auto Off = OFF），存储间隔 1s/10s/60s 分别对应记录周期 10 分钟/100 分钟/600 分钟。可以用于长时间记录紫外线灯的功率变化的功能。

## 十、 标准装箱明细

序号	品名	数量	单位
1	紫外辐照计	1	台
2	USB 数据线	1	条
3	紫外标尺挂钩	1	套
4	说明书	1	份
5	出厂校准报告	1	份
6	塑料工程箱	1	只

## 十一、 售后服务

1. 仪器保修期为一年。若仪器出现故障，请用户将整套仪器寄至本公司维修。
2. 为用户长期提供零配件，提供终身维修服务。
3. 为用户提供仪器校准服务。
4. 长期免费提供技术支持。

制造商：深圳市林上科技有限公司      网址：www.linshangtech.cn

服务热线：0755-86263411      邮箱：sales@linshangtech.com